

# ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РУЧНОЙ ПГРК-430

## Руководство по эксплуатации

### 1 Назначение и область применения

1.1 Пресс гидравлический (далее пресс) – это профессиональный инструмент, который предназначен для закрепления наконечников на токопроводящих жилах проводов и кабелей методом обжатия.

**Внимание!** Запрещается работать инструментом с проводами, находящимися под напряжением.

**Внимание!** Запрещается производить с прессом действия, не связанные с его назначением.

Перед началом использования пресса прочтите внимательно инструкцию. Обслуживание и ремонт пресса должны проводиться обученным персоналом.

**Внимание!** Запрещается разбирать пресс во время проведения операции обжатия.

1.2 Условия эксплуатации пресса:

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха – минус 10 °C;
- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха – плюс 60 °C.

### 2 Основные технические параметры

2.1 Основные технические параметры приведены в таблице 1.

#### 2.2 Габаритные размеры

(ВxДxШ), мм:

- упаковки – 215x750x115;
- пресса в рабочем положении – 440x620x65.

2.3 Масса: нетто – 6,4 кг;  
брутто – 8,2 кг.

#### 2.4 Свойства масла гидравлического:

- индекс вязкости – 150;
- кинематическая вязкость рабочей жидкости,  $\text{мм}^2/\text{с}$ :
- при 0 °C – 75;
- при 20 °C – 30;

Таблица 1

Параметры	Значения
Размеры матриц для обжатия наконечника сечением, $\text{мм}^2$	50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400
Рабочая жидкость	масло гидравлическое

- при 40 °C – 15;
- при 100 °C – 3,8;
- плотность рабочей жидкости при 15 °C, кг/м<sup>3</sup> – 871;
- наличие воды в масле – не допускается .

**Внимание!** Не допускается использовать коррозионно-активные вещества в качестве рабочей жидкости.

2.5 Комплект поставки приведен в таблице 2.

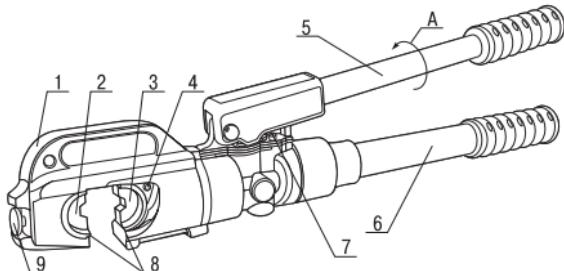


Рисунок 1

Таблица 2

Наименование		Количество, шт.	Эскиз
Пресс гидравлический ручной		1	–
Кольцо резиновое Dxd, мм	2,2x1,9	1	
	3x2	2	
	8x1,5	1	
	8x2	1	
	21,8x2,4	2	
	38,7x3,5	1	
Кольцо пластмассовое Dxds, мм	12x9x1,5	1	
	45,8x40x1,5	1	
Набор матриц (размеры матриц смотри в п. 2.1)		1	–
Паспорт и руководство по эксплуатации		1	–
Футляр		1	–

### 3 Руководство по эксплуатации

**Внимание!** Если пресс долго не эксплуатировался, то замените масло.

3.1 Удалите изоляцию необходимой длины с провода.

3.2 Вставьте провод зачищенным концом в наконечник (площадь сечения провода должна соответствовать номеру наконечника).

3.3 Нажмите на кнопку 4 (смотри рисунок 1) и установите полуформу 3 матрицы в головку 1 пресса по направляющим 8 (номер матрицы должен быть равен номеру наконечника).

3.4 Отпустите кнопку 4. Полуформа матрицы не должна перемещаться по направляющим.

3.5 Выверните винт 9 и установите полуформу 2 матрицы по направляющим 8 (номер матрицы должен быть равен номеру наконечника).

3.6 Заверните винт 9. Полуформа матрицы не должна перемещаться по направляющим.

3.7 Поместите провод с наконечником в фигурный паз между полуформами матрицы.

3.8 Произведите качающие движения ручкой 5 до момента со-прикосновения торцов матриц.

3.9 Отведите ручку 5 и поверните её по направлению А на угол  $\approx 45^\circ$ .

3.10 Подведите ручку 5 в повёрнутом состоянии к ручке 6. Пята ручки 5 должна надавить на шток 7 клапана.

3.11 Отведите ручку 5 на такое расстояние, чтобы пята ручки не касалась штока, и поверните ручку 5 в направлении, обратном А.

3.12 Извлеките провод с наконечником из матрицы.

3.13 По окончании работы сведите ручки 5 и 6.

### 4 Условия эксплуатации, транспортирования и хранения

4.1 При обнаружении течи рабочей жидкости из пресса в процессе обжатия незамедлительно произведите действия в соответствии с п.п. 3.9-3.12 и устраните неисправность.

4.2 Транспортирование пресса допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготавляемая.

4.3 Транспортирование пресса в части воздействия механических факторов осуществляется по группе Ж ГОСТ 23216, климатических факторов – по группе З ГОСТ 15150.

4.4 Условия хранения пресса – п. З ГОСТ 15150.

**4.5 Во время хранения:**

- пресс должен быть заполнен рабочей жидкостью;
- головка пресса должна быть обработана консервационной смазкой;
- не допускается хранение пресса в среде коррозионно-активных веществ.

**5 Гарантийные обязательства**

5.1 Гарантийный срок эксплуатации пресса – 1 год со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

**5.2 В период гарантийных обязательств обращаться по адресу:**

**«ИЭК РОССИЯ»**

**117545, Москва, 1-й Дорожный  
проезд, д. 4, строение 1  
Тел.: 788-8845, 788-8846  
Факс: 788-8847  
[www.iek.ru](http://www.iek.ru)**

**«ИЭК УКРАИНА»**

**Украина, 08132,  
Вишневое, ул. Киевская, 6В  
т. +38 (044) 536-9900  
[www.iek.com.ua](http://www.iek.com.ua)**